




ANNEXE III

CARTE DE LOCALISATION DES POINTS DE REJET DE L'USINE

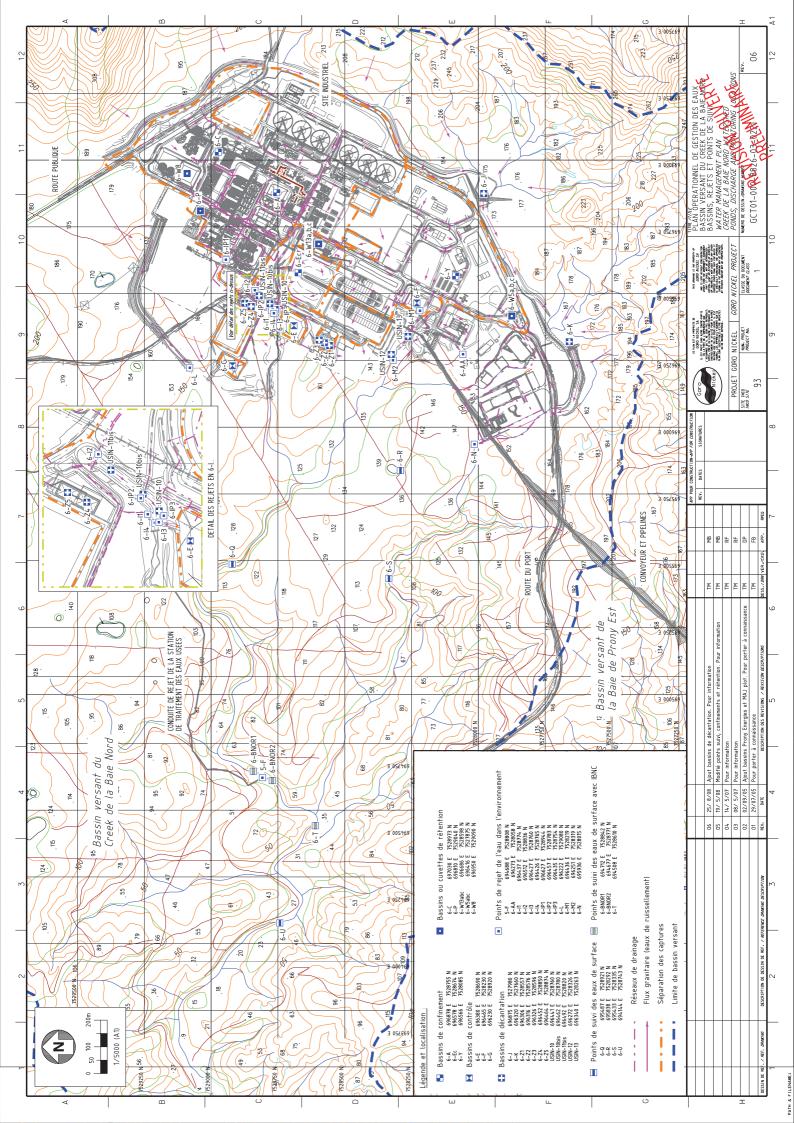




ANNEXE IV

CARTE DE LOCALISATION DES SEPARATEURS A HYDROCARBURES
DE L'USINE

Localisation des Débourbeurs Séparateurs.




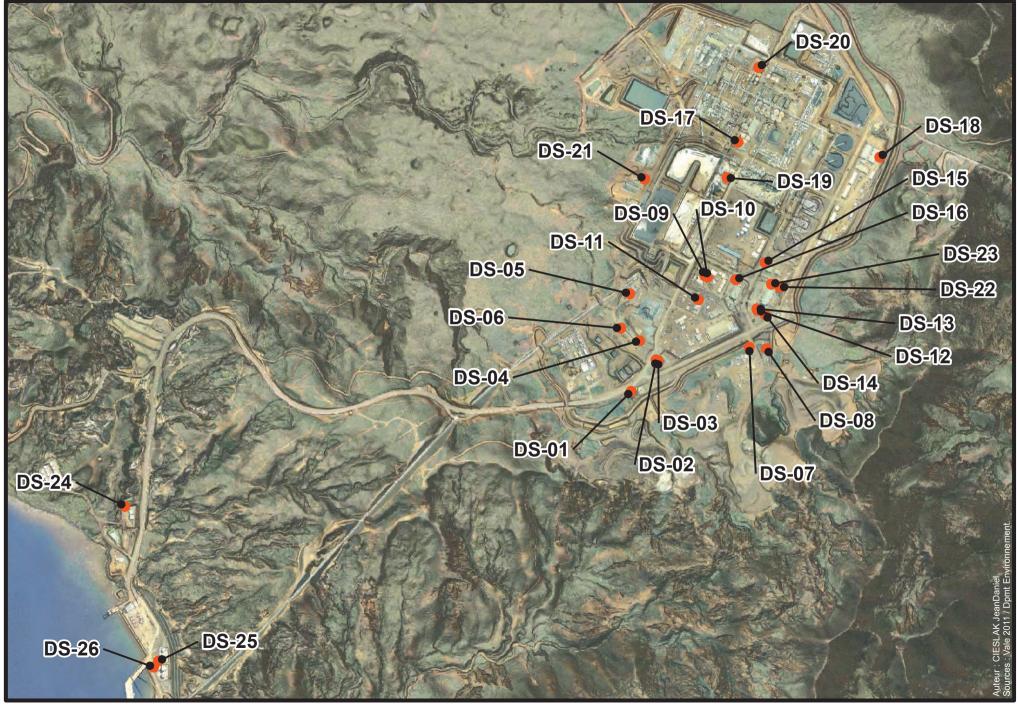

0 250 500 750 1,000 Meters

Localisation des Débourbeurs Séparateurs.




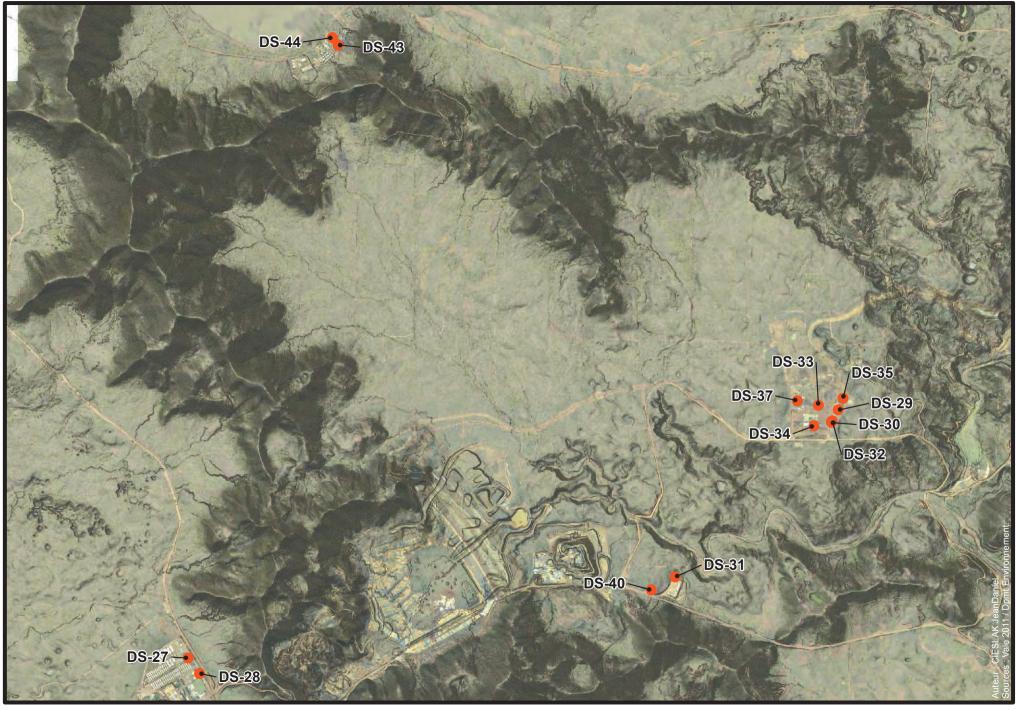



ANNEXE V


CARTE DE LOCALISATION DES POINTS DE REJET DE L'UPM

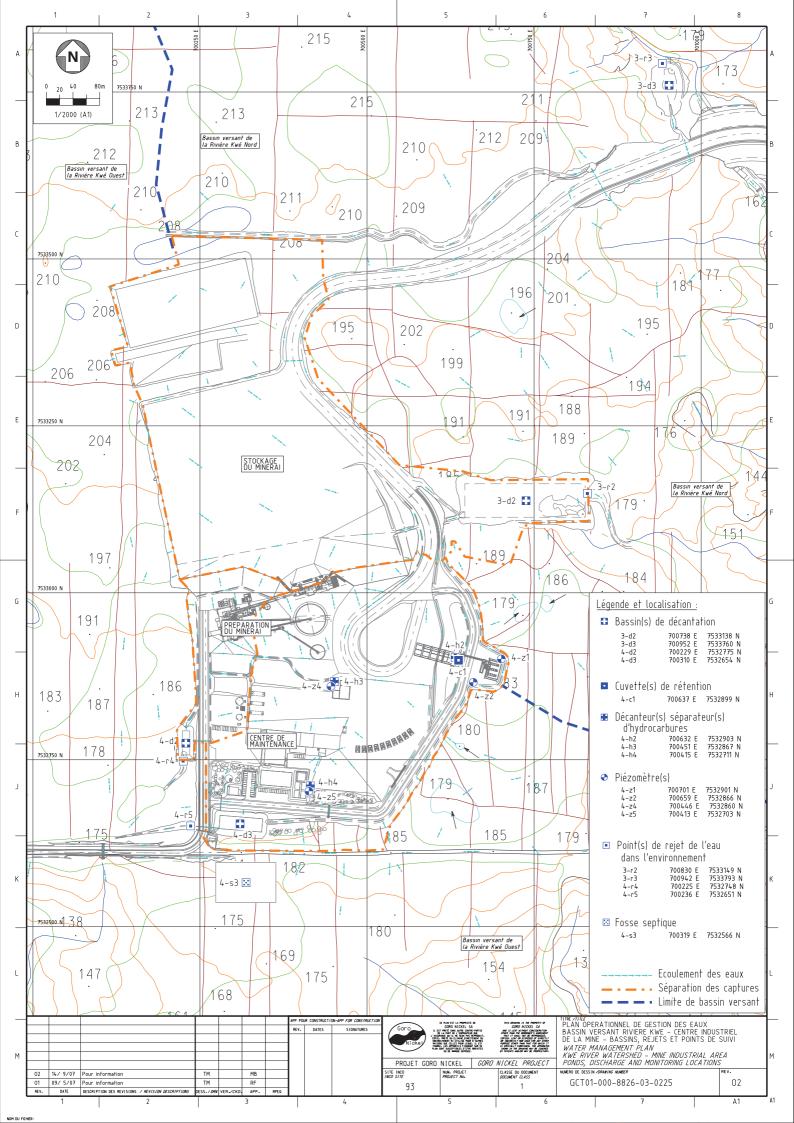



ANNEXE VI

CARTE DE LOCALISATION DES POINTS DE REJET DU PORT

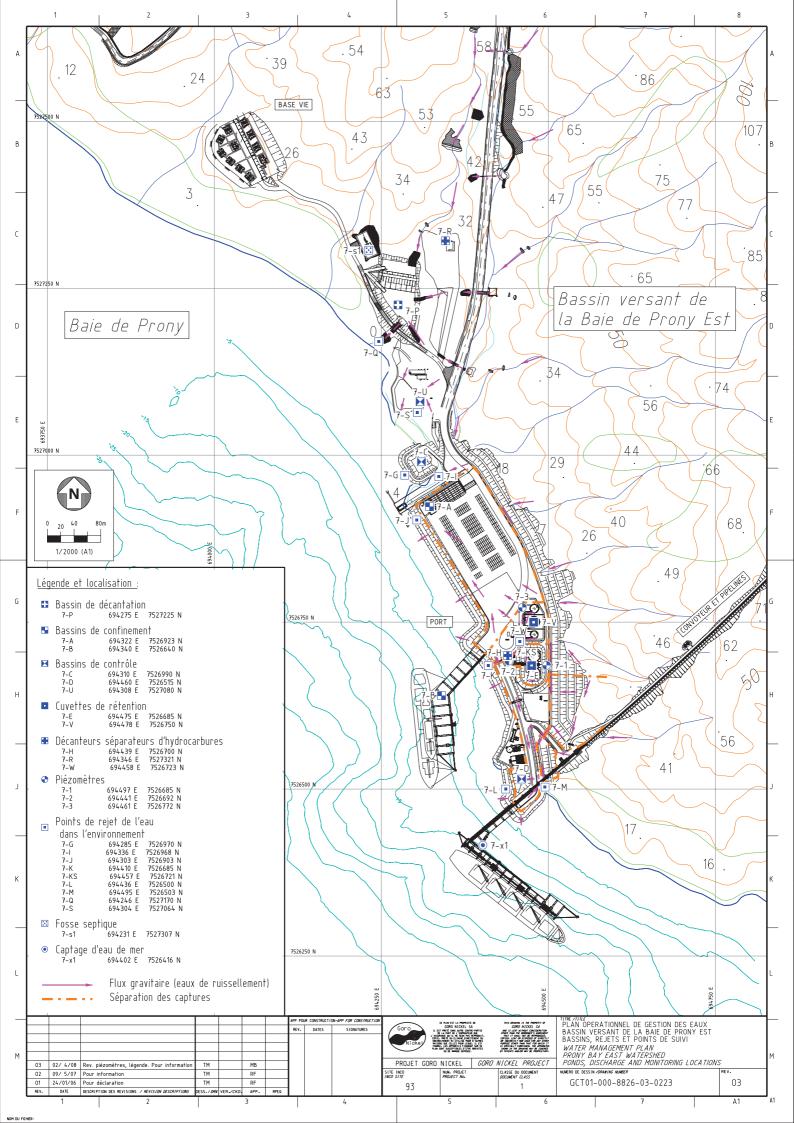



ANNEXE VII

RAPPORT D'INVESTIGATION SUR LA DETECTION DE CONDUCTIVITE ELEVEE DANS LE CREEK DE LA BAIE NORD DU 17 AU 18 FEVRIER 2013



VALE Nouvelle-Calédonie

VALE NOUVELLE-CALEDONIEDIRECTION ENVIRONNEMENRapport d'investigation sur la détection de conductivité élevée dans le creek de la Baie Nord du 17 au 18 février 2013

SOMMAIRE

1.	In	troduction	3
2.	Ide	entification des sources possibles de contamination	. 3
		Bassin de premiers flots Nord	
		Bassin de soufre	
		Rejet Prony Energies	
		nregistrements et interprétation	
		Analyses physico-chimiques	
		Données automatiques	
		Enregistrements manuels et notifications	
		est	
		onclusion	
		nnevec	Ç



du 17 au 18 février 2013

1. Introduction

Le 17 février 2013 à 20h20, la station U-7 située dans le Creek de la Baie Nord (CBN), en aval direct des rejets de l'Usine et équipée d'un échantillonneur automatique asservi à un dépassement de seuil de Conductivité (300 μ S/cm), se déclenchait et envoyait une alerte SMS de lancement de l'échantillonnage automatique au technicien environnement d'astreinte. Dans la nuit du 17 au 18 février, des variations de la conductivité sur cette même station sont enregistrées avec un pic de 1290 μ S/cm observé le 18/02 à 09h25

Dès la prise de poste de l'équipe de suivi environnemental en charge de la surveillance du Creek de la Baie Nord, au matin du 18/02, les données continues de la station U-7 sont scrutées par le technicien d'astreinte et la hiérarchie est alertée. Le 18/02 à 14h, le niveau de conductivité dans le creek revenait à un niveau habituellement mesuré.

Le présent rapport présente les résultats de l'enquête et les actions correctives mises en œuvre.

2. Identification des sources possibles de contamination

2.1 BASSIN DE PREMIERS FLOTS NORD

Pendant l'évènement, le bassin Nord #1 était en décharge autorisée vers l'environnement. Il y a deux possibilités de pompage dans ce cas-là :

 Pompage par la pompe verticale Flygt 470-PPP-003 : d'une capacité de pompage de 500m3/h et impliquant une configuration manuelle des vannes pour envoi vers le creek par l'ancien point de rejet.

En effet, ici le système de distribution des effluents selon leur destination est dépendant de vannes manuelles. Ainsi, pour envoi vers la 285, la vanne vers le creek est fermée et celle positionnée sur la ligne 285 rejoignant le réseau utilisé aussi pour la décharge du bassin de soufre vers le 285, est ouverte (cf. Annexe 4 : Système de gestion des effluents en sortie du bassin nord 1 par la pompe Flygt).

• Pompage par les 3 pompes horizontales 470-PPP021, 022 et 023 : d'une capacité de pompage unitaire de 1500 m3/h et impliquant une configuration automatique des vannes pour envoi vers le creek par le nouveau point de rejet situé 20m en amont de l'ancien.

2.2 BASSIN DE SOUFRE

Pendant l'évènement, le bassin de soufre était en décharge vers le 285. Trois hypothèses sont retenues quant à la possibilité que ce dernier soit à l'origine de la conductivité élevée dans le creek :

- Un débordement du bassin.
- Une perte d'intégrité du liner entrainant un écoulement vers le drain de collecte puis dans le dispositif de récupération effectuant le retro pompage vers le bassin, et une défaillance de la pompe entrainant le débordement vers le creek.
- Une mauvaise configuration de la décharge vers la 285 ouvrant un chemin directement vers l'environnement.

3/18 29/04/2013



du 17 au 18 février 2013

2.3 REJET PRONY ENERGIES

La station de traitement des eaux pluviales du site de Prony Energies rejette les effluents traités en amont du creek et peut être une source de contamination si dysfonctionnement.

3. Enregistrements et interprétation

3.1 ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES

• Bassin de premiers flots Nord :

Une analyse complète a été réalisée sur un échantillon prélevé dans le bassin pour autoriser sa décharge dans le creek le 17 février. Les résultats d'analyse ont confirmé un effluent conforme aux limites de rejet imposées par la réglementation et un permis de rejet à l'environnement a été émis (cf. Annexe 1 : Permis de rejet à l'environnement). De plus, pendant la décharge, des mesures de pH et de conductivité ont été réalisées sur un point d'échantillonnage au plus près du système de pompage (cf. Annexe 8 : Configuration propice à la contamination du rejet à l'environnement par le bassin de soufre) soutenant la conformité du rejet (cf. Annexe 2 : Enregistrement sur cahier de quart des analyses de suivi des effluents).

• Bassin de soufre :

Les analyses réalisées régulièrement sur les effluents du bassin de soufre montrent au plus proche de l'événement : une conductivité supérieure à 1400 µS/cm pour des valeurs élevées en calcium, magnésium, manganèse et soufre (Tableau 1 : *Résultats d'analyses sur les effluents du bassin de soufre*).

Drainage sous liner du bassin de soufre :

Le 18 février, un échantillon est prélevé en sortie du drain de récupération des eaux drainées sous liner; La conductivité relevée est de 561 µS/cm (Tableau 2 : *Résultats d'analyses sur les effluents sous liner du bassin de soufre*).

• Station automatique U-7 dans le creek de la Baie Nord :

Des analyses ont été réalisées sur une partie du lot d'échantillon prélevé pendant l'événement. La conductivité max mesurée est de 1200 μS/cm pour des valeurs élevées en calcium, magnésium, manganèse et soufre (Tableau 3: *Résultats d'analyses de la station U-7*).

Sur la base des résultats d'analyses, une étude comparative des métaux dans l'eau a été réalisée afin d'identifier la provenance des effluents détectés sur la station U-7. En considérant le comportement des métaux par rapport à l'évolution du ph et la dilution occasionnée par le creek, on constate que l'origine la plus probable de la contamination serait les effluents du bassin de soufre.

4/18



Tableau 1 : Résultats d'analyses sur les effluents du bassin de soufre

N LIMS	Produit	Nom Complé mentaire	Date et Heure de PréIèvement	T-9M_IA	As_MG-L	Ca_MG-L	Cd_MG-L	Co_MG-L	Conductivité_US-CM	Cr_MG-L	CrVI_MG-L	Cu_MG-L	Fe_MG-L	K_MG-L	Ng_MG-L	J-9M [–] MM	Na_MG-L	N-JMG-L	P_MG-L	Pb_MG-L	pH_NONE	PO4_MG-L	S_MG-L	Si_MG-L	Sn_MG-L	Turbidité_NTU	Zn_MG-L
643402	470-EXC-A	BASSIN SOUFRE	Feb 18, 2013 10:00:00	<0.5	<0.5	231	< 0.05	0.4	1450	<0.1		< 0.1	18	<1	47	4.11	27	1	<0.5	<0.5	5.7		247	<5	<0.5	98	0.4
642417	470-EXC-A	BASSIN SOUFRE	Feb 16, 2013 01:40:00	<0.5	<0.5	485	<0.05	1.8	3150	<0.1	< 0.01	<0.1	2	2	118	9.67	141	4.1	<0.5	<0.5	6.4	<0.5	454	<5	<0.5	116	2

Tableau 2 : Résultats d'analyses sur les effluents sous liner du bassin de soufre

NLIMS	Produit	Nom Complémentaire	Date et Heure de PréIèvement	Al_MG-L	As_MG-L	Ca_MG-L	Cd_MG-L	Co_MG-L	Conductivité_US-CM	Cr_MG-L	CrVI_MG-L	Cu_MG-L	Fe_MG-L	K_MG-L	Mg_MG-L	Mn_MG-L	Na_MG-L	Ni_MG-L	P_MG-L	Pb_MG-L	pH_NONE	PO4_MG-L	S_MG-L	Si_MG-L	Sn_MG-L	Turbidité_NTU	Zn_MG-L
643401 47	/0-EXC-A	DRAIN BASSIN SOUFRE	Feb 18, 2013 10:00:00	<0.5	<0.5	19.4	<0.05	0.4	561	<0.1		< 0.1	<1	<1	51	3.53	10	1.7	<0.5	<0.5	7		61	11	< 0.5	2	<0.2



Tableau 3: Résultats d'analyses de la station U-7

N LIMS	Produit	Nom Complé mentaire	Date et Heure de Prà © là "vem en t	AI_MG-L	As_MG-L	Ca_M G-L	Cd_M G-L	Co_MG-L	Conductività © _US-CM	Cr_M G-L	CrVI_M G-L	Cu_M G-L	Fe_M G-L	K_M G-L	Mg_MG-L	M n_M G-L	Na MG-L	N H3 M G-L	Ni_M G-L	NT_M G-L	P_M G-L	Pb_MG-L	ph NONE	4	S_M G-L	Si MG-L	Sn_MG-L	SO4_MG-L	TA-as-CaCO3 MG-L	TAC-as-CaCO3 MG-L	Zn_MG-L
643797	ENV-EXC-A	U-7	Feb 18, 2013 11:21:00	<0.1	<0.02	111	<0.01	0.08	1040	<0.01	<0.01	<0.01	<0.1	0.7	37.8	0.84	32	0.7	0.49	<0.5	<0.1	<0.01	7.3	<0.5	126	4	<0.01	379	<2	44 <	<0.1
643796	ENV-EXC-A	U-7	Feb 18, 2013 08:21:00	<0.1	<0.02	148	<0.01	0.23	1190	<0.01		<0.01	<0.1	0.8	46.2	2.12	41		0.84		<0.1	<0.01	7.2		155	4	<0.01				0.2
643795	ENV-EXC-A	U-7	Feb 18, 2013 05:21:00	<0.1	<0.02	151	<0.01	0.21	1200	<0.01		<0.01	<0.1	0.8	48.6	2.08	42		0.83		<0.1	<0.01	7.2		166	4	<0.01				0.2
643794	ENV-EXC-A	U-7	Feb 18, 2013 04:21:00	<0.1	<0.02	138	<0.01	0.25	1170	<0.01		<0.01	<0.1	0.8	46	2.18	42		0.79		<0.1	<0.01	7.3		151	4	<0.01				0.2
643793	ENV-EXC-A	U-7	Feb 18, 2013 03:21:00	<0.1	<0.02	68	<0.01	<0.01	1090	<0.01		<0.01	<0.1	0.5	25.8	<0.01	22		0.21		<0.1	<0.01	7.3		71	3	<0.01			‹	<0.1
643792	ENV-EXC-A	U-7	Feb 18, 2013 02:21:00	<0.1	<0.02	95	<0.01	0.11	871	<0.01		<0.01	<0.1	0.7	34.8	0.97	30		0.46		<0.1	<0.01	7.4		101	3	<0.01			<	<0.1
643791	ENV-EXC-A	U-7	Feb 18, 2013 01:21:00	<0.1	<0.02	76	<0.01	<0.01	705	<0.01		<0.01	<0.1	0.7	29.2	<0.01	25		0.22		<0.1	<0.01	7.5		80	3	<0.01			(<0.1
643790	ENV-EXC-A	U-7	Feb 18, 2013 00:21:00	<0.1	<0.02	70	<0.01	0.04	698	<0.01		<0.01	<0.1	0.8	28	0.32	24		0.28		<0.1	<0.01	7.5		74	3	<0.01			(<0.1
643788	ENV-EXC-A	U-7	Feb 17, 2013 22:21:00	<0.1	<0.02	93	<0.01	0.11	928	<0.01		<0.01	<0.1	1.2	37.4	0.89	32		0.47		<0.1	<0.01	7.5		107	4	0.01			‹	<0.1
643787	ENV-EXC-A	U-7	Feb 17, 2013 21:21:00	<0.1	<0.02	66	<0.01	0.01	759	<0.01		<0.01	<0.1	0.9	32.8	<0.01	26		0.35		<0.1	<0.01	7.6		75	4	<0.01			<	<0.1
643786	ENV-EXC-A	U-7	Feb 17, 2013 20:21:00	<0.1	<0.02	16	<0.01	<0.01	434	<0.01	<0.01	<0.01	<0.1	17.8	19.7	<0.01	14	0.6	0.15	<0.5	<0.1	<0.01	7.9		28	5	0.01		<2	37 <	<0.1



du 17 au 18 février 2013

3.2 DONNEES AUTOMATIQUES

Opérations :

Les enregistrements réalisés par le capteur de niveau dans le bassin de soufre ne révèlent pas de débordement pendant la période (cf. Annexe 3 : Niveau du bassin de soufre pendant la période). Les vannes automatiques interdisant un rejet du bassin de soufre dans le creek pendant le transfert en 285 ont fonctionné correctement.

• Suivi environnemental:

Sur la station U13 en aval d'U7 dans le creek de la baie Nord, la conductivité en continu mesurée confirme le signal observé sur U7.

Sur la station CBN-SPE dont l'objectif est de suivre la conductivité et le niveau d'eau en continu dans le dispositif de récupération des effluents drainés sous le liner du bassin de soufre, la conductivité est inférieure à 700µS/cm et aucun débordement vers le creek est observé pendant l'événement.

Les données automatiques révèlent que le bassin de soufre ne peut être la cause directe de la contamination observée dans le creek.

3.3 ENREGISTREMENTS MANUELS ET NOTIFICATIONS

Pendant l'événement, au niveau maximum dans le bassin de soufre, un contrôle visuel a été réalisé par un opérateur des Utilités confirmant un niveau d'eau d'un mètre sous le niveau de débordement.

Au niveau du bassin de premiers flots nord n°2, l'unique vanne d'isolation manuelle entre la décharge de la pompe centrifuge horizontale 470-PPP-020 du bassin Soufre et la décharge de la pompe centrifuge verticale Flygt 470-PPP-003 était fermée, empêchant les effluents du bassin de soufre de rejoindre ceux du bassin nord sur la ligne de la pompe Flygt 470-PPP-003 vers l'environnement (cf. Annexe 4 : Système de gestion des effluents en sortie du bassin nord 1 par la pompe Flygt ; cf. Annexe 5 à 7 Formulaires de consignation Opérations). Cependant, l'intégrité de cette vanne reste à être vérifiée même si les mesures manuelles de pH et de conductivité réalisées sur un piquage de cette ligne tout au long du rejet à l'environnement (cf. Annexe 2 : Enregistrement sur cahier de quart des analyses de suivi des effluents), ne montrent aucun signe de contamination par des effluents du bassin de soufre.

Après analyse des données automatiques dans le creek en corrélation avec les séquences de pompage des différentes pompes qui ont fonctionné pendant l'évènement (voir Figure 1 : Interprétation graphique de l'évènement), il apparait certain que la conductivité observée dans le creek augmente quand la décharge du bassin de soufre vers la 285 se fait en même temps que la décharge du bassin nord vers l'environnement par la pompe Flygt 470-PPP-003.


Par précaution, le rejet vers l'environnement des pompes centrifuges verticales Flygt a été condamné.

7/18



du 17 au 18 février 2013

Figure 1 : Interprétation graphique de l'événement

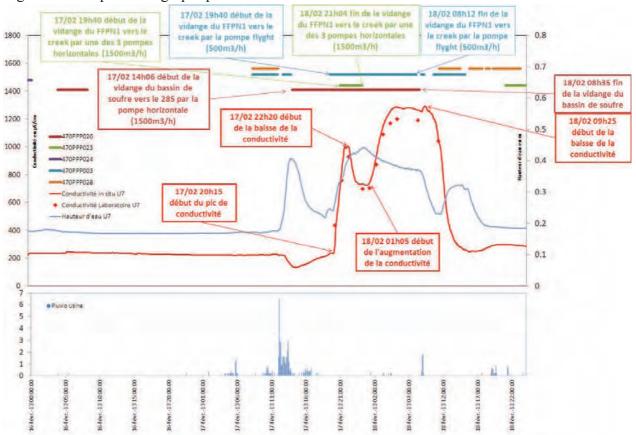

4. Test

Un test a été réalisé Le 6 mars de 10h30 à 11h55 et consistait à se mettre dans la même configuration de pompage que l'événement du 18 février, c'est-à-dire vidange du bassin Soufre en direction du 285 avec la pompe (PPP020) et vidange du bassin Nord 1 en direction du Creek avec la pompe Flygt (PPP003).

Pour ce test, les équipes Environnement et Opérations ont été déployées afin de contrôler la conductivité et le pH en sortie du tuyau de rejet et le long du creek.

Avant le démarrage des pompes, une autorisation de rejet à l'environnement du bassin Nord a été demandée et validée. Le niveau du bassin Nord 1 était alors à 50.7% et celui du bassin de soufre, à 42%.

A 10h30 : Démarrage de la pompe PPP020 du bassin Soufre vers le 285

A 10h40 : Démarrage de la pompe Flygt PPP014 du bassin nord1 vers le creek

2 personnes de l'environnement étaient positionnées dans le creek pour effectuer les mesures de conductivité; 2 personnes des opérations pour effectuer des prélèvements au rejet vers le creek et au drain de la pompe PPP003 en amont de la vanne d'isolation.

Les résultats relevés pour les échantillons pris au rejet et au drain sont les suivants :

		10h50	11h10	11h25	11h40
Rejet vers le	рН	7.6	7.6	7.5	7.5
Creek	Conductivité	226	20	204	208
Drain de la	рН	8.2	7.7	7.9	7.8
pompe PPP003	Conductivité	188	189	187	188



De 10h40 à 11h40, les analyses ne démontraient rien d'anormale.

A 11h55, la vanne d'isolation entre les deux décharges a été ouverte afin de vérifier l'excursion vers la décharge à l'environnement.

A 11h55, le conductimètre portatif positionné au rejet a commencé à augmenter (environ 600μS/cm).

A 11h59, deux échantillons ont été pris au drain et au rejet.

		10h59
Rejet vers le	pН	6.6
Creek	Conductivité	916
Drain de la	рН	6.4
pompe PPP003	Conductivité	2270

A 12h00, arrêt de la pompe flygt PPP03 du nord 1 et fermeture de la vanne en direction du creek.

5. Conclusion

La contamination du Creek par la décharge de la pompe PPP020 du bassin Soufre est très probable (cf Annexe 9 : Interprétation graphique du test). Le jour de l'événement, il est possible que la vanne d'isolation vers le 285 ne fût pas complétement fermée.

Par précaution, la vidange des bassins nord avec les pompes flygt vers l'environnement ne sera plus autorisée. De plus, la vanne en direction du creek sera fermée blankée pour éviter toutes contaminations du Creek lors de la vidange du bassin Soufre vers le 285.

9/18

6. Annexes

29/04/2013

VALE NOUVELLE-CALEDONIE

DIRECTION ENVIRONNEMENT

Rapport d'investigation sur la détection de conductivité élevée dans le creek de la Baie Nord

du 17 au 18 février 2013

Annexe 1 : Permis de rejet à l'environnement



DIEN - Environnement Vale Nouvelle-Calédonie

Bassari el hantille co 420-AV 0005 - A

Permis de rejet des bassins de premier flot de l'usine	No. RG-4003-EN Page 1 of 1 Classification : non confidential Rev 01-21/02/2012
Personne responsable : Lison Gamas Attributaires pour actions Laboratoire Utilités	Référence de formation : NA Mots-clés : Bassin de permier flot -ଜାନା
Attributaires pour information Edivironnement	

Ce formulaire doit servir comme fichier de décision de rejet des bassins de premier flot de l'usine aniquement 470-PND-005 (Nord1), 470-PND-006 (Sud), 470-PND-008 (Nord2)

Procédure

Entrer les résultats d'analyse dans les cellules correspondantes. Pour les résultats utiliser de préférence le point du clavier auxocraz-

Voir en dernière case si le rejet esi autorisé ou non autorisé pour la décision

Dans tous les das transmettre de formulaire scanne a ValeNCDemandedePermisdeRejetEnv@valeinco.com

Paramètres		Limites de rejet	Unité	Résultats d'analyse	Indication	Haraeur d'eau is. has-intren "t			
Phosphates	PO4	Pour indication	mg/L	<0.5	-	gas-milen "a)	0 - 0 -0	~	101
Sulfates	SO4	250	mg/L	32 7	BON	Date et haure de	2013.02.17	a	16h35
Conductivité	Conductivité	300	µS/cm	180	BON	Otter+2/601490)			
pН	рН	55 95	~	9.2	BON	Temps de realisation	100 0000		
Chrome VI	CrVI	0 1	mg/L	0,01	BON		"90 mins		
Hydrocarbures en visuel	HT	Presence d'imsation OUI=1 NON=0	-	0	BON	Nb de mm de plue: depuis le début de			
Furbidite	Turbidite	75	NTU	65	BON	l'épisode pluvieu-			
Aluminium	Al	5	mg/L	<0.5	BON	Pour un même	1		
Arsenic	As	0.05	mg/L	<0.5	BON	épisode	ı		
Calcium	Ca	500	mg/L	10.5	BON	pluvieux*.	i		
Cadmium	Cd	02	mg/L	<0.05	BON	indiquer le n'i de			
Cobalt	Co	Pour indication	mg/L	<0 1		vidange			
Chrome Total	Cr	05	mg/L	ņ	BON	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
Cuivre	Cu	05	mg/L	<0 1	BON				
Fer	Fe	5	mg/L	< 1	BON				
Potassium	k	Pour indication	mg/L	<1	-				
Magnesium	Mg	400	mg/L	11	BON				
Manganese	Mn	1	mg/L	<0.05	BON	Nota			
Sodium	Na	°50	mg/L	7	BON	1 Ce formulaire est a			
Nickel	Ni	,*	mg/L	< 0 1	BON	conformement a l'ins	truction G-05-IN-		
Phosphore	P	Pour indication	mg/L	< 0 5	BON	470514. 2. Les analyses de Mi	ES DCO UT no		
Plomb	Pb	0.5	mg/L	< 0.5	BO№	sont pas reportées de			
Soufre	S	Pour indication	mg/L	11	-	mais doivent être ana			
Silicium	St	Pour indication	mg/L	<5		chaque rejet pour la			
Étain	Sn	2	mg/L	< 0.5	BON	reglementaire.			
Zinc	Zn	·'	mg/L	<0.2	BON	regioniemano:			

Validation des résultats par le Laboratoire

Nom WAIMA Michele Date 2013.02 17 Heure 17h17 Signature


Signature Superviseur Utilités
Nom M : wt = + + - - + 17- FEN 2013

ALDA OV

AUTORISÉ




Annexe 2 : Enregistrement sur cahier de quart des analyses de suivi des effluents

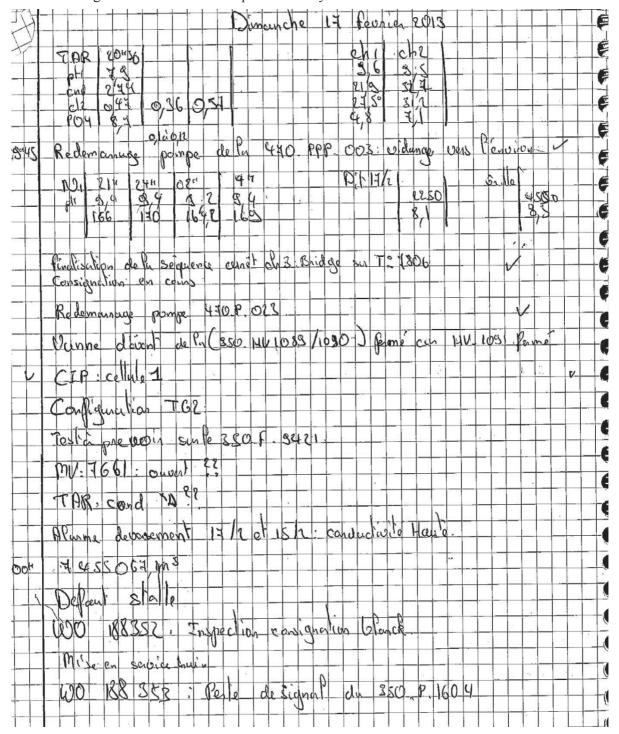




Annexe 3 : Niveau du bassin de soufre pendant la période

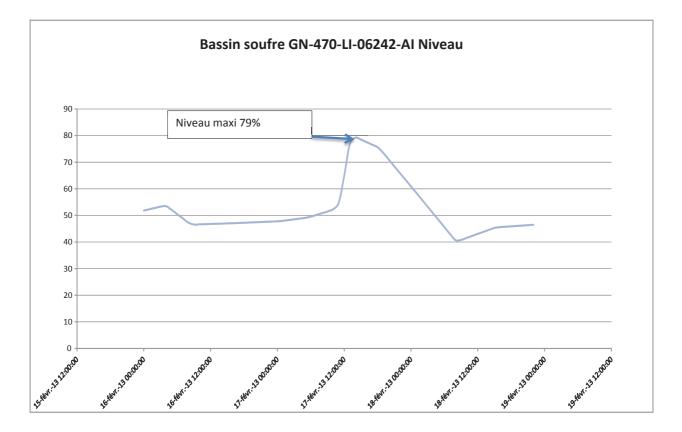



Annexe 4 : Système de gestion des effluents en sortie du bassin nord 1 par la pompe flygt.

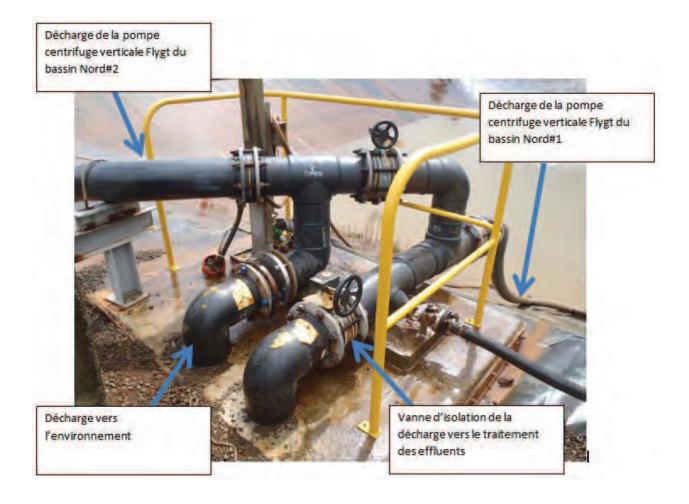



VALE NOUVELLE-CALEDONIE *DIRECTION ENVIRONNEMENT*Rapport d'investigation sur la détection de conductivité élevée dans le creek de la Baie Nord

du 17 au 18 février 2013

Annexe: 5

AVANIEJNIĆĖ	Formulaire	G-US	S-FM-200	005	Version 0
Ī	Demande d'enlèvem et changement c				
	Sei	ction Dema	ndeur		
Date de la demande				No Va	inne: 2, Vandles Auto + 1 vanda & 194
Date et heure demand	dé pour l'enlèvement du caden	as vert :		NO LI	ription: 470
Date et heure demand	dé pour remettre le cadenas ve	ert : 9		Secte	Type LO Type LC
No Ordre de Travail	•			Risq	ue pour Procédé : 🔲 Oui 💹 Non
Demandeur: QA	PiTND. I T	éléphone :	81.00	Risq	ue pour Sécurité : 🔲 Oui 💢 Non
Identification local de	e la vanne et du cadenas vert	: 🛭 Oui	☐ Non	Risq	ue pour Environ. : 🔀 Oui 🗖 Non
Raison de la deman					(
Vidonge.	les l'environne	بر کلید	du ban	مد	NI
	Se	ction Autor	isation		
ইলালেক্টাইছ		วางกับตาเก็บจ	Volume 1990 Company of the State of the Stat		
4.400000000000000000000000000000000000		73	obique Cas	BIO.	spasson Varioussigan
B/magnera		283 B	(\$e)		Superviseur de quart
व विद्यासम		52		£	Ingénieur de procédé
3/ haspica 3./ Popus 2. (2) (0)// mpress		05.		72	Responsable département
LEA TRESIMINED		- 13 L		O	
	: ACAIN MIME. 15-54-89	ac Cr	Evalu Ris	ation ques	
Conséquence possi	ble et mesures temporaires :	kan asang may ag			
AUCUN	car les anal	yres	sent (or 1	ran le rejet,
		AUTORIS	ATION	-	4000
Niveau	NOM	A	Signature	,	Date
ALACE	V MIMEAULE	De	Huma	utst	17- FeV 2113
	200 - 200 -				
1996	7-000	200-0			
RETRAIT	T DU CADENAS VERT E	T CHAN	GEMENT	DE PO	DSITION DE LA VANNE
Nom du CC:	Signature	Date	Nom Tém	oin:	Signature Date
PANAKOFANA M.	rest r	7-02-13	?		
	adenas Vert : Oui 🔲 Nor	1	Position	de la v	vanne Ouverte Fermée
REPO	OSITIONNEMENT DE L	A VANN	E ET REM	ISE D	U CADENAS VERT
Nom du CC :	Signature	Date	Nom Tém	oin :	Signature Date
MANAKOGADYAT	1 3 18	-02-13	84 :		
	Cadenas Vert : DOui D Nor	n	Position	de la v	vanne : Ouverte Fermée

Ce document n'est valide qu'à la date et à l'heure imprimés : 14/01/2010 à 3:07 PM

 $\{(x,y)\in (0,1), x\in (0,1),$



du 17 au 18 février 2013

Annexe 6:

AVANE INCO	Formulaire	G-US	S-FM-2000	05	Version 0
	Demande d'enlève et changemer				
		Section Dema	ndeur		
Date de la demand	ie: 17/02/13				nne: 2, Vandales Huto + 1 vandale
12445	ndé pour l'enlèvement du ca			No Lig Descri	ption: 470
Date et heure demar	ndé pour remettre le cadena	s vert : Y		Sected	Type LO Type LC
No Ordre de Travai	l:			Risqu	ue pour Procédé : 🔲 Oui 🛛 Non
Demandeur: Q	F. CATIA	Téléphone :	81.00	Risqu	ie pour Sécurité : 🔲 Oui 🕱 Non
Identification local	de la vanne et du cadenas	vert : 🛭 Oui	Non	Risqu	e pour Environ. : 🔀 Oui 🗖 Non
Raison de la demai	nde: Jes l'environ	ر المستساف	du ban	à a	N1
		Section Autor	risation	324	
Téléphone :	ipan ipan iman iman iman iman iman iman iman im	A3 833 63 103 433 4 EAULA	Evalua Ris	ation ques	: FC
		AUTORIS	SATION		
Niveau	NOM	10.	Signature	, ,	Date 17- FeV 2413
ALAC	N Minsaul	Ble	Minica	<u> </u>	17- FeV 2112
RETRAI	T DU CADENAS VER	T ET CHAN	GEMENT I	E PO	SITION DE LA VANNE
Nom du CC:	Signature	Date	Nom Témo	and the	Signature Date
PANAKOFANA M		17-02-13	}		000000 500000000
	Cadenas Vert : D Oui	Non	Position	de la va	anne : Ouverte Fermée
REF	OSITIONNEMENT D	E LA VANN	*	144	J CADENAS VERT
Nom du CC :	Signature	Date	Nom Témo	in :	Signature Date
MANAKOGADM		18-02-13	N:	l	
Remise du	Cadenas Vert : DOui	Non	Position	de la va	anne : Ouverte Fermée

Ce document n'est valide qu'à la date et à l'heure imprimés : 14/01/2010 à 3:07 PM

 $(-1)^{n+1} \cdot (-1)^{n+1} = (-1)^{n+1} \cdot (-1$



 VALE NOUVELLE-CALEDONIE
 DIRECTION ENVIRONNEMENT

 Rapport d'investigation sur la détection de conductivité élevée dans le creek de la Baie Nord

du 17 au 18 février 2013

Annexe 7:

VALEINGO	Formulaire	G.	US-FM-200	005	Version 0	
	Demande d'enlè et changem					
		Section D	emandeur	700	_	·II
Date de la demand	le: 17/02/201	3			inne: 470_M)_043	28
Date et heure demai	ndé pour l'enlèvement du	cadenas vert	:	No Li	gne: <u>285.DST_410</u> ription:	043-510h
	ndé pour remettre le cade	nas vert :			☐ Type LO ☑ Type Lo	С
18/03/2013		- 100 to		Secte		
No Ordre de Trava				Risq	ue pour Procédé : D Oui	囚 Non
	salmet Watch o	Télépho	200100	Risq	ue pour Sécurité : 🔲 Oui	囚 Non
	le la vanne et du cadena	as vert : 🖾	Oui 🛮 Non	Risq	ue pour Environ. : 🛮 Oui	☐ Non
Raison de la dema Uidunge Uens	ndo: P'en Oinonnevnen	h.				
		Section A	utorisation			
্ ইদ্যালেজ্য এই		พ่เมี่ดูอร จอบยา	(10730)		The second of the second particles on the second parti	
ใ เกียกับเรื่ (∆⊅\$เคราะส	barofiad Micae	/ Means	Atrioni San	Ef@	Physian Varianisaig	99
3/Tesae		13):3			Superviseur de	quari
3/Teager 10/Aeros 12/E/Magasa		(3)	<u>.</u>	i.	Ingénieur de pro	océdé
E/Tosopo		10%	} -	76	Responsable dépar	rtement
Demande reçu pa	^ 1 0		Évalu		des 02	
Téléphone :	Trivillates (5)0	viO	Ris	ques	SI DC	-
Conséquence poss	sible et mesures tempora		Sale Attical			
Niveau	NOM	AUTC	RISATION Signature		Date	
Α.	DALSO	2			17/02/1	′>
		01		27,>472,0		
				- 201		
3 12	T DU CADENAS VE	RT ET CH	the term of the state of the first the state of the state	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	SITION DE LA VANN	
Nom du CC:	Signature	Date 171	Nom Tém		Signature	Date
Paul Zongo	1 44	17/03/				
Retrait du	Cadenas Vert : Oui	J Non	Position	de la v	anne : Duverte D Fe	rmée
REP	OSITIONNEMENT	DE LA VA	NNE ET REM	ISE D	U CADENAS VERT	
LANCE	ODITIONALIEMENT					
Nom du CC:	Signature	Date	Nom Tém	oin :	Signature	Date
	Signature			oin :	Signature	Date


Ce document n'est valide qu'à la date et à l'heure imprimés : 14/01/2010 à 3:07 PM

16/18

-gradients of the solution μ is the second of the form of the second μ



Annexe 8 : Configuration propice à la contamination du rejet à l'environnement par le bassin de soufre

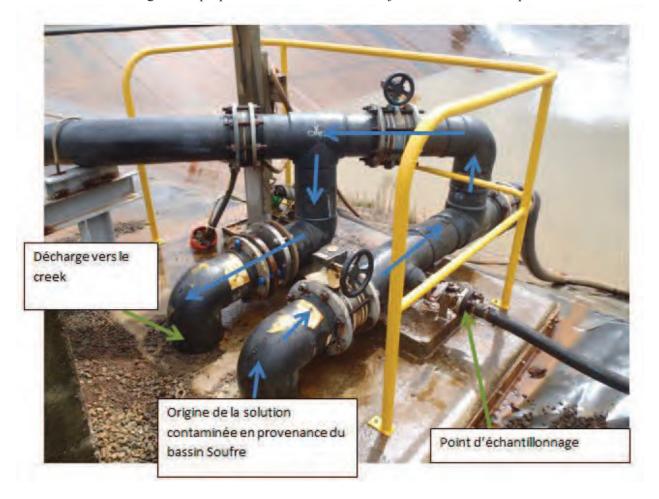



Annexe 9 : Interprétation graphique du test

